

14.12.2009

Korjausselostus Hinkabölen museorakennuksella suoritetuista töistä.

Katso cd-09.

Kylä yhdistys on talkoilla poistanut maata sokkelin ympäriltä ja kesäsade pesi pois räystäään alla ollutta savea paljastaen Katariina suuren aikaisen viiden kopeekan kuparikolikon, vuodelta 1775 tai -9.

Tänä syksynä korjaus alkoi kamarin lattianalusen kaivulla puhtaaseen mahan asti.

Poistettu maa kasattiin pihalle pressun päälle seulontaa varten. Kylä yhdistys suoritti pääosan tästä työstä jättäen viimeistelyn lattian korjaajalle.

Niskat täytyi vaihtaa kokonaan ja yhdistyksen tähän tarkoitukseen varaamat riihen hirret tulivat hyvään käyttöön. Keskimmäinen lattianiska vaihdettiin täyspitkäksi, kantamaan paremmin lattialle tulevat kuormat.

Lattialaudat olivat osin lahot ja osin rotan syömät. Kaikki pelastettiin, mitä voitiin.

Lautojen alapinnalla ollut laho korvattiin uudella puulla ja rotan syömiä päitä jatkettiin.

Lattia on pehmeähkö, mutta turvallinen kulkea. Osin uusittu.

Vuoden -08 korjaukset ylsivät tuvan lattiarakenteisiin osittain. Pitkien sivujen alimmat hirret tuettiin toisiinsa kahdella lattianiskalla, jotka kiinnitettiin lohenpyrstöliitoksia.

Aiemmat hirsikorjaukset eivät antaneet mahdollisuutta riittäville nurkkaliitoksille.

Lattianiskoja asennettiin lisää neljä kappaletta lohenpyrstöliitoksia niin, että lattiarakenne on kellarin kohdalla alimman hirsikerran varassa. Oven suussa niska on luonnonkiven varassa.

Tuvan lattia tuli seuraavaksi työn alle. Kyläyhdistys toi paikalle varastossa olleet lattialaudat. Niitä yksi kerrallaan tutkittaessa täytyi suurin osa hylätä hyönteis- ja lahovaurioiden takia.

Vuotta aikaisemmin oli kyläyhdistyksen puista sahattu jonkin verran lattialankuksi kelpaavaa.

Ne tulivat nyt tarpeeseen. Tuppilankut on sahattu kartioiksi, maksimi leveyteen ja ladottu lattiaksi vuoroin latva, vuoroin tyvi.

Niskojen välillä on 25 mm:n tappi tasaamassa käyntiä. Tuvan perälle asennetaan lopuksi jiirilauta, noin 4" leveä.

Surin osa uuninedustan eli ovensuun lattiasta on uutta lankkua. Pinta on käsin höylätty.


Uunin viereinen lankku on alkuperäinen. Siinä on kenkä keittovarrasta varten. Tämän pitemmälle ei lattiaa tehty, sillä koko työn tarkoituksena oli saada alusta työtelineelle, tien puolen ikkunanpäällyshirsien korjaamiseksi.

Kattoniskoja tuettiin kun ikkunanpäällyshirsien kuntoa alettiin tutkia.

Toive oli, että selvittäisiin poskipaikoilla, mutta hyvästä ulkonäöstä huolimatta tervettä puuta oli hyvin vähän. Pala palalta hirttä poistettaessa selvisi, että kolme päällyshirttä on suurimaksi osaksi vaihdettava. Kaksi niistä on alustavasti asennettu, kolmas puuttuu.

Korjauksen aikana ilmeni, että talon peltikatto vuotaa. Pellit on kiinnitetty nauloin ja muutama on niin löysällä, että vesi juoksee naulan kannan ali sisälle. Lupasin kitata kyseessä olevat naulan reiät kun kevät aurinko lämmittää peltikattoja.

Tuvan luoteisnurkka ei noston jälkeen kanna kuormaansa. Aiemmin tehty seinän lankkukorjaus on nyt nipistyksessä ja keväällä on arvioitava mitä sille tulisi tehdä.

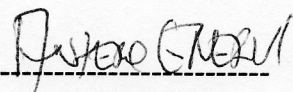

Antero Enervi

Restauroidintimestari

14.12.2009